

# CAMBIOS CABEZALES SPECTRA Y SPE

En el pasado, si usted compró nuestros dispositivos Spectra y SPE. Ambos dispositivos ya han sido discontinuados, pero están equipados con el cabezal de impresión nº 37.04.101. Nos informaron que el fabricante de este cabezal de impresión ha realizado cambios en la electrónica del cabezal de impresión.

Es importante que sepa lo siguiente:

Si reemplaza el cabezal de impresión original por el nuevo, podría producirse una peor calidad de impresión. Sin embargo, esto no tiene por qué suceder. Pero si aun así descubre que la calidad de impresión ya no es óptima después de reemplazar el cabezal de impresión (puede verlo en la parte derecha de la imagen de impresión), siga las instrucciones de la documentación adjunta o contáctenos.

37.04.101 Cabezal de impresión térmica 107/12 con puente de soldadura: Errores en la impresión.  
Dispositivos afectados: SPECTRA, SPE (no SPECTRA II, SPE II).

## 1. DESCRIPCION:

Debido a cambios por parte del fabricante en el cabezal térmico 107/12 con puente de soldadura (referencia 37.04.101), pueden ocurrir errores al utilizar SPE y SPECTRA.

Debido a cambios por parte del fabricante en el cabezal térmico 107/12 con puente de soldadura (referencia 37.04.101), pueden ocurrir errores al utilizar SPE y SPECTRA.



## CAMBIOS CABEZALES SPECTRA Y SPE


### 2. SOLUCIÓN:

Los errores se pueden corregir quitando o anulando componentes de la CPU (artículo 70.87.001 sobre la base 70.40.201).

#### MODIFICACIÓN:

Quitar C90 y C91 (a)

Quitar y puentear L11 y L12 (b)

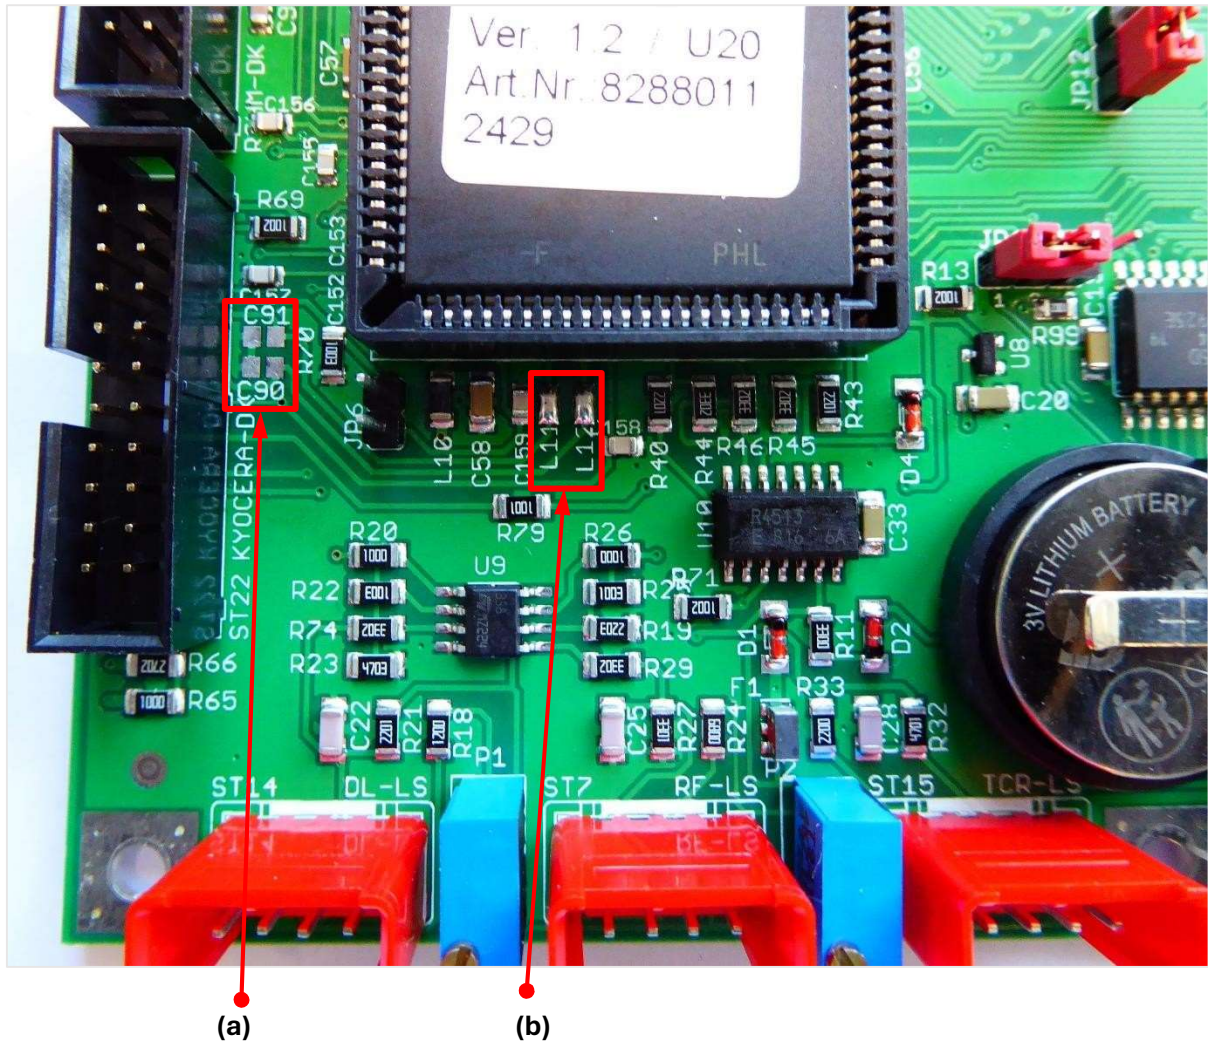

#### AVISO:

Quitar C90 y C91 (a) puede ser suficiente, pero se recomienda quitar y unir L11 y L12 (b) también.

**Se pueden proporcionar CPU modificadas a pedido.**